


# РОКОТ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

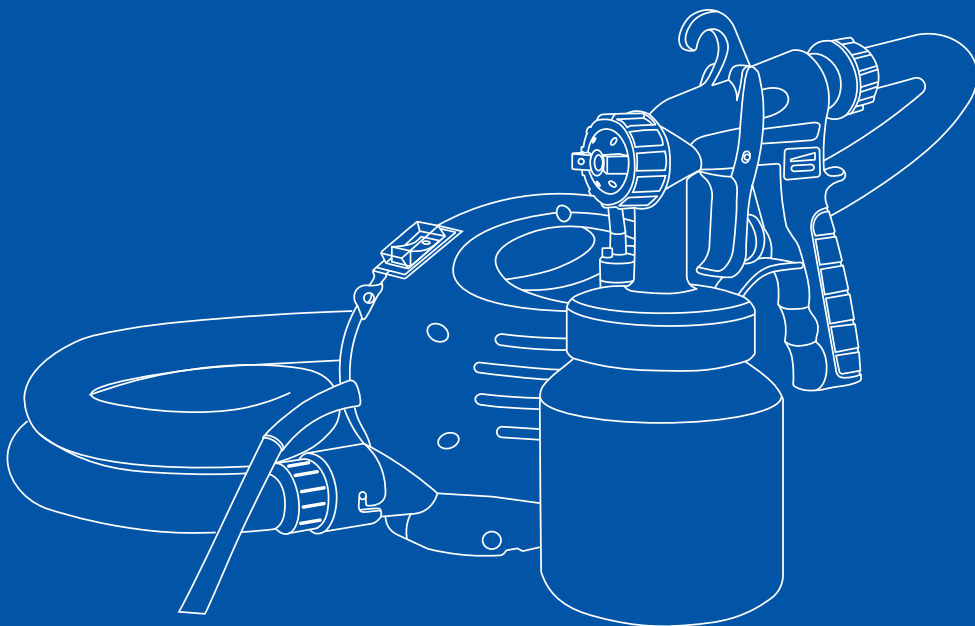

МОЩНОСТЬ

**800**

Вт

В МИНУТУ

**32 000**

ОБОРОТОВ

---

**694-006**

**КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

РИС. 1

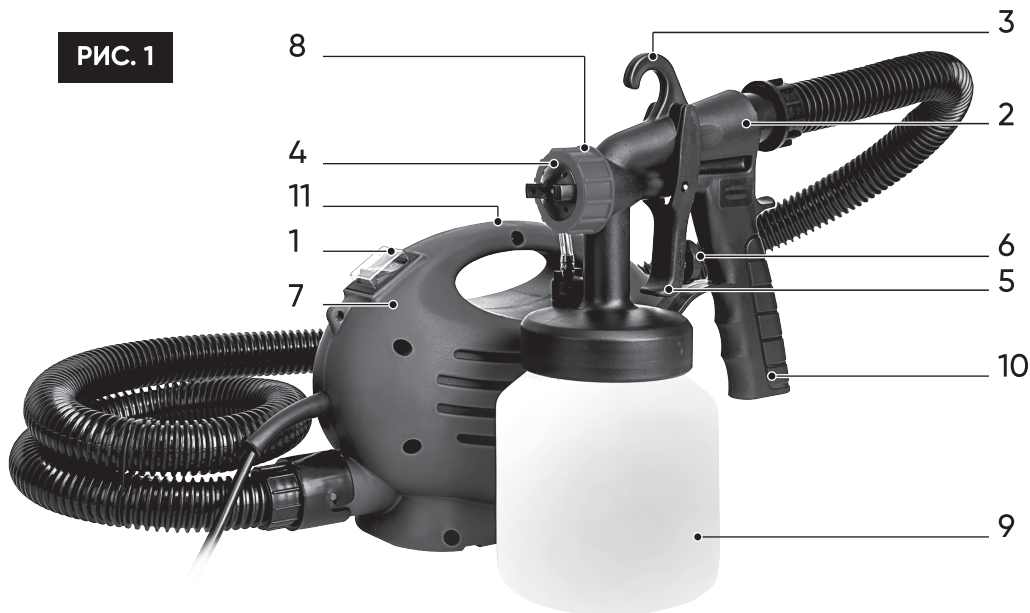


РИС. 2

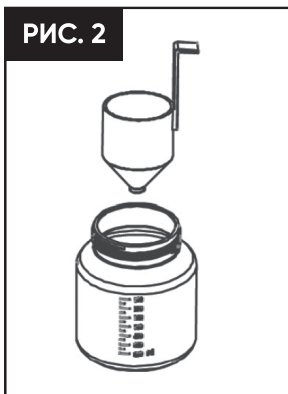


РИС. 3

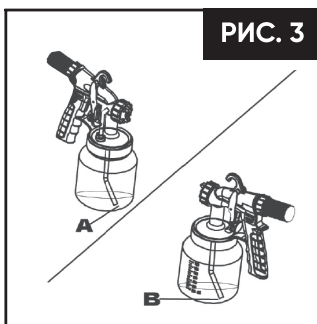


РИС. 4

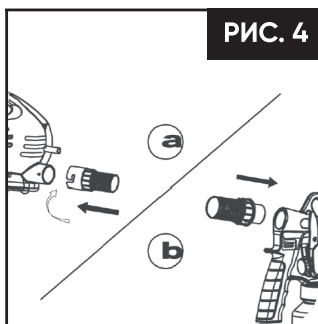


РИС. 5

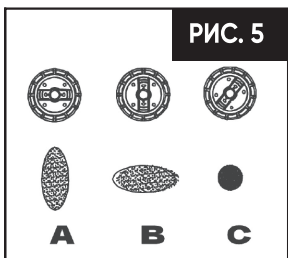


РИС. 6

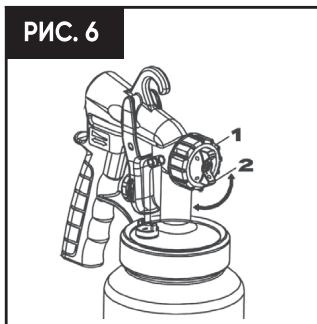


РИС. 7

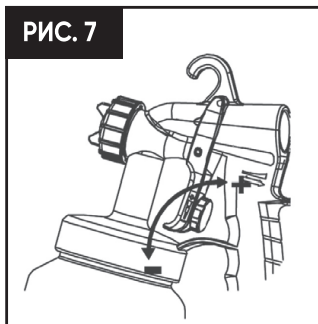


РИС. 8


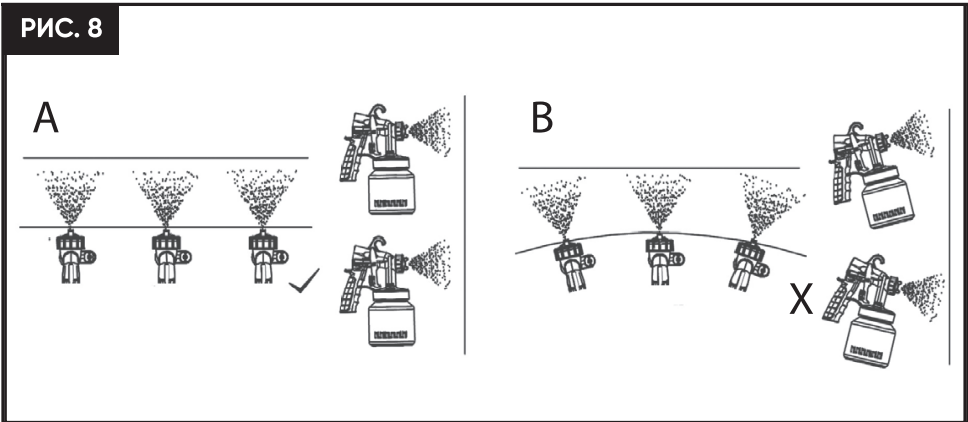


РИС. 9

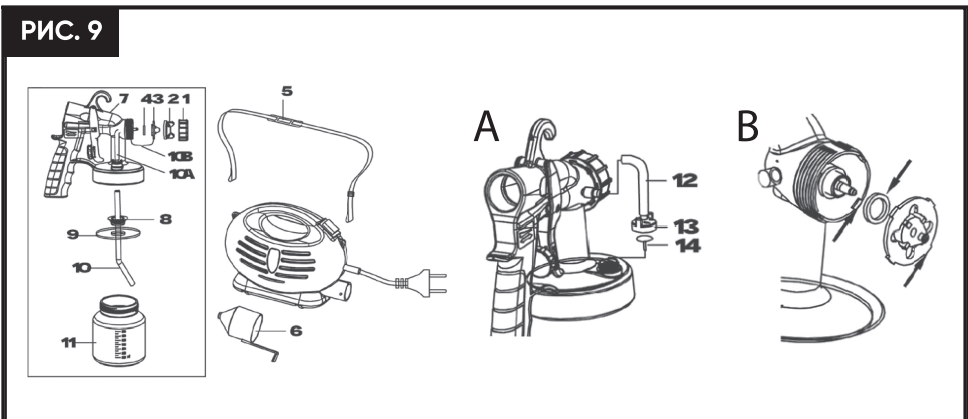

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Краскораспылитель электрический предназначен для распыления различных жидких веществ, таких как лаки, антисептики, эмали, а также масляные краски и краски на водной основе. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с инструкциями, которые предоставляет производитель распыляемого вещества.
- Электродвигатель краскораспылителя с двойной изоляцией обеспечивает максимальную защиту при работе от сети переменного тока и не требует заземления.
- Использование краскораспылителя по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации и необходимому техническому обслуживанию. Краскораспылитель предназначен для работы в условиях умеренного климата при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Краскораспылитель рассчитан на повторно-кратковременный режим работы с периодом времени: работа/перерыв - 15 мин/5 мин.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность .....	480 мл/мин
Напряжение .....	220 В
Частота .....	50 Гц
Мощность .....	800 Вт
Скорость вращения .....	32 000 об/мин
Объем бака .....	800 мл
Допустимая вязкость .....	130 DIN/сек
Макс. диаметр насадки .....	1,5 мм
Уровень звуковой мощности (к=3) .....	87.13 дБ
Уровень звукового давления (к=3) .....	76.13 дБ
Уровень вибрации (к=1.5) .....	< 2.5 м/с <sup>2</sup>

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Краскораспылитель.....	1 шт.
Чаша для измерения вязкости .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.

## 4. ОБЩИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

Основные функции и внешний вид краскораспылителя (рис. 1).

1. Выключатель
2. Корпус краскораспылителя
3. Крючок для подвешивания
4. Регулировка ширины распыления
5. Курковый выключатель
6. Настройка производительности
7. Корпус компрессора
8. Фиксирующее кольцо
9. Бак для распыляемого вещества
10. Рукоятка
11. Рукоятка для перемещения компрессора

Краскораспылитель состоит из двух блоков: компрессорного и распылительного. Компрессорный блок изготавливается в пластиковом корпусе (рис. 1, поз. 7), на корпусе расположена кнопка включения (рис. 1, поз. 1), а также рукоятка (рис. 1, поз. 11) для удобства перемещения. Распылительный блок состоит из распылительного пистолета, соединителя и бака для распыляемого вещества (рис. 1, поз. 9). На распылительном пистолете расположены: курковый выключатель (рис. 1, поз. 5) с настройкой производительности (рис. 1, поз. 6) и крючком для подвешивания во время перерыва в работе (рис. 1, поз. 3).

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

**Внимание!** Запрещается начинать работу инструментом, не ознакомившись с инструкцией. Продолжительность службы инструмента и его безотказная работа во многом зависят от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей и соблюдения правил хранения.

После распаковки инструмента произведите осмотр на отсутствие внешних дефектов и проверьте комплектацию.

### 5.1. Сборка и начало работы

**Внимание!** Все работы по сборке необходимо производить только при отключенном от сети краскораспылителе.

**Внимание!** Не используйте текстурированные краски или покрытия для стен, так как это приведет к засорению сопла.

Для получения наилучших результатов важно подготовить поверхность к покраске, а также убедиться, что распыляемое вещество необходимой вязкости. Поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и жира. Участки поверхностей и предметов, которые не следует обрабатывать, необходимо закрыть с помощью пленки или малярной бумаги.

Распыляемую жидкость перед использованием необходимо хорошо размешать и процедить.

### 5.2 Определение вязкости используемого вещества

**Внимание!** Помните, что заполнение бака распыляемым материалом необходимо производить при отсоединенном от сети шнуре питания.

Большинство красок поставляются готовыми для нанесения кистью, и их необходимо разбавить, прежде чем они будут пригодны для распыления. Всегда следуйте рекомендациям производителя по разбавлению краски.

Для определения вязкости распыляемого вещества используется специальная чашка.

- Перед измерением вязкости необходимо тщательно перемешать материал покрытия.
- Опустите чашку для определения вязкости в распыляемый материал и полностью заполните чашку.
- Удерживая чашку над контейнером с материалом для покрытия, измерьте время, за которое все ее содержимое вытечет через маленькое отверстие или струя перестанет быть постоянной (130 секунд или меньше).

С помощью краскораспылителя можно распылять латексную краску, однако требуемое разбавление может превышать рекомендации производителя материала. Необходимо разбавить краску так, чтобы она проходила через чашку вязкости в течение 130 секунд.

Материал	Время, сек.
Праймер на основе растворителя	30–40
Краска на основе растворителя	20–45
Праймер на водной основе	30–40
Краска на водной основе	20–35

- Всегда тщательно перемешивайте и процеживайте материал покрытия перед использованием.
- Пленка, которая образуется на поверхности краски, засоряет распылитель. Удалите пленку перед размешиванием. Процедите краску с помощью воронки с прикрепленным фильтром, чтобы удалить любые загрязнения, которые могут засорить систему.
- Перед началом работы приготовьте перчатки, бумажные полотенца, тряпки и т. д. на случай непредвиденных разливов.

### 5.3. Загрузка распыляемой жидкости

- Отсоедините бак для распыляемого вещества.
- Залейте хорошо размешанную и отфильтрованную жидкость в бак.
- Подсоедините бак обратно к распылительному блоку.

### 5.4. Работа

Чтобы начать работу, необходимо:

- подключить краскораспылитель к сети питания;
  - загрузить распыляемое вещество;
  - нажать кнопку включения (рис. 1, поз. 1) на компрессорном блоке;
  - нажать на курковый выключатель (рис. 1, поз. 5), чтобы включить инструмент.
- Отпустите курковый выключатель (рис. 1, поз. 5), чтобы выключить инструмент.


### 5.5. Настройка распыления

Для настройки распыления необходимо:

- ослабить фиксирующее кольцо (А);
- установить регулятор распыления (В) в необходимое положение;
- зафиксировать положение фиксирующим кольцом (А).


Существует три варианта распыления:

- вертикальная плоская струя;
- горизонтальная плоская струя;
- круглая струя.

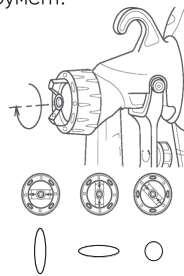

### 5.6. Регулировка производительности

С помощью регулировки производительности (рис. 1, поз. 6) возможно увеличивать или уменьшать расход распыляемого вещества. При повороте по часовой стрелке расход увеличивается, а при повороте против часовой стрелки уменьшается.

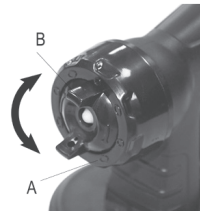

## 6. ОЧИСТКА

**Внимание!** По завершении работы выключите краскораспылитель, отключите его от сети и нажмите на курковый выключатель, чтобы распыляемый материал стек из распылителя обратно в бак. Отсоедините бак. Слейте всю оставшуюся жидкость в отдельную емкость.

**Примечание:** не смешивайте разбавленную и неразбавленную краску. Разбавленную краску необходимо утилизировать надлежащим образом или хранить в отдельном запечатанном контейнере.

- Налейте в бак небольшое количество чистящего раствора, очистите бак и утилизируйте раствор.
- Налейте в бак небольшое количество нового чистящего раствора, подсоедините бак к корпусу краскораспылителя, подключите прибор к сети и включите его. Распылите раствор в течение примерно 2 секунд и отпустите курковый выключатель. Повторяйте процесс до тех пор, пока чистящий раствор не станет прозрачным.
- Отключите краскораспылитель от сети, нажмите на курковый выключатель, чтобы чистящий раствор стек в бак. Отсоедините бак, слейте оставшийся чистящий раствор и утилизируйте его.
- Протрите внешнюю поверхность бака с краской и краскораспылителя. Снимите и очистите регулятор ширины распыления (рис. 1, поз. 4), сопло и всасывающую трубку, используя соответствующий чистящий раствор.
- Проверьте герметичность бака и при необходимости очистите его водой.
- Соберите все детали, как только они будут полностью чистыми.

## 7. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

- Срок службы краскораспылителя – 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении требований руководства по эксплуатации.
- Хранить краскораспылитель до начала эксплуатации необходимо законсервированным в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.
- При полной выработке ресурса краскораспылителя его необходимо утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого следует обратиться в специализированную компанию, которая соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

## 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

**Внимание!** Перед выполнением работ по чистке или техобслуживанию инструмента необходимо убедиться, что он отключен от сети питания!

- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т. п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.
- Инструмент не требует дополнительной смазки.
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в службу сервиса.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить при отключенном от сети питания краскораспылителе.

- Запрещается начинать работу краскораспылителем, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации.
- По окончании работы необходимо очистить корпус двигателя, рабочий инструмент, вентиляционные отверстия и шнур питания от пыли, грязи или строительных материалов.
- Замена угольных щеток, а также комплексное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные в данном руководстве операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированном сервисном центре.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

## 12. СЕРТИФИКАЦИЯ

220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цзиньхуа Цзиньшунь Ко., Лтд. Адрес: ЦзиньШань Роад, Сяошунь Таун, Цзиньхуа Сити, 321035, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



## 13. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год, считая от даты покупки. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока.
2. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:
  - Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
  - Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
3. Гарантия не распространяется:
  - На механические повреждения (трещины, сколы и т. п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).
  - На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
  - На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и т. п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, платформы, шины) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента.
  - На естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки).
  - На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт.
  - На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне.
  - На профилактическое обслуживание электроинструмента, например чистку, промывку, смазку.
4. Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.
5. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия - 3 года.
6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЫДЕРЖКА ИЗ ГОСТ 12.2.013.0-91

**«МАШИНЫ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:  
Общие требования безопасности и методы испытаний»**

1. **Машина класса I** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным (заземляющим) проводом сети таким образом, что не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.  
Примечания:
  1. Для машин, предназначенных для использования с гибким кабелем или шнуром, должен быть предусмотрен защитный провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура.
  2. Машин класса I могут иметь части с двойной или усиленной изоляцией либо части, работающие при безопасном сверхнизком напряжении.
2. **Машина класса II** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности (двойная и усиленная изоляция), и которая не имеет защитного провода или защитного контакта заземления. Машина класса II может быть отнесена к одному из следующих типов:
  1. машина, имеющая прочный, практически сплошной кожух из изоляционного материала, который покрывает все металлические части, за исключением небольших деталей, таких как щитки, винты и заклепки, которые изолированы от частей под напряжением изоляцией, эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции; такую машину называют машиной класса II с изоляционным кожухом;
  2. машина, имеющая практически сплошной металлический кожух, в которой повсюду применена двойная изоляция, за исключением деталей, где применена усиленная изоляция, так как применение двойной изоляции практически невыполнимо; такую машину называют машиной класса II с металлическим кожухом;
  3. машина, представляющая комбинацию типов I и II.
3. **Машина класса III** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают путем ее питания безопасным сверхнизким напряжением и в которой не возникает напряжение больше, чем безопасное сверхнизкое напряжение.  
Примечание:

Машины, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении и имеющие внутренние цепи, работающие при напряжении, которое не является безопасным сверхнизким напряжением, не включены в настоящую классификацию и являются предметом дополнительных требований.
4. При работе машиной класса I следует применять индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т. п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях: машина, и притом только одна, получает питание от разделительного трансформатора; машина получает питание от автономной двигатель-генераторной установки или от преобразователя частоты с раздельными обмотками; машина получает питание через защитноотключающее устройство.
5. Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты.
6. Запрещается эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также в открытых площадках во время снегопада или дождя.
7. При каждой выдате машины следует проводить: проверку комплектности и надежности крепления деталей; внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность; проверку четкости работы выключателя; проверку работы на холостом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).
8. **Запрещается:**

Заземлять машины классов II и III; подключать машины класса III к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр; вносить внутрь котлов, резервуаров трансформаторы и преобразователи частоты.
9. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. Машин, не защищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.
10. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.
11. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т. п.).
12. Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой; при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке; при переносе машины с одного рабочего места на другое; при перерыве в работе; по окончании работы или смены.
13. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.
14. Запрещается: оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети; передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею; работать машинами с приставных лестниц; натягивать и перекрывать кабели (шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз); превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины; снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.
15. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; повреждения крышки щеткодержателя; нечеткой работы выключателя; искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности; вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появления дыма или запаха, характерного для горячей изоляции; появления стука; поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; повреждения рабочего инструмента.

---

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении.

.....  
Наименование, модель  
.....

.....  
Серийный номер изделия  
.....

.....  
Представитель ОТК  
.....

.....  
Наименование и штамп  
торговой организации  
.....

.....  
Дата продажи  
.....

.....  
Продавец  
.....

.....  
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена,  
к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.  
.....

.....  
Подпись покупателя  
.....

---

**КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**

.....  
Наименование, модель  
.....

.....  
Серийный номер изделия  
.....

.....  
Принят  
.....

.....  
Исполнитель  
.....







## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

---

**694-006**

**КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**